

合板研磨機から押し出された合板に首を挟まれる

業 種：合板製造業
被 災：死亡1名

労働省安全課


1. 災害発生状況

災害発生事業場は、原木から合板の製造までを行いフローリング板等の合板を製造している労働者数100人規模の事業場である。

災害は合板の上下面を研磨加工するラインで発生した。このラインは合板研磨機(サンダー)、ローラーコンベア、ベルトコンベア及びスタッカーから構成され、研磨される合板は、ローラーコンベア

アを経てサンダーに供給され、研磨が済んだ合板は排出側に設けられたローラーコンベア及びベルトコンベアによって搬送され、スタッカーに積み上げられるようになっていた。

災害発生当時、研磨された合板2,3枚がスタッカーに積まれず、ベルトコンベア上に斜めに止まっていたため、これらを取り除こうと、副班長がラインの一部である供給機とローラーコンベア、

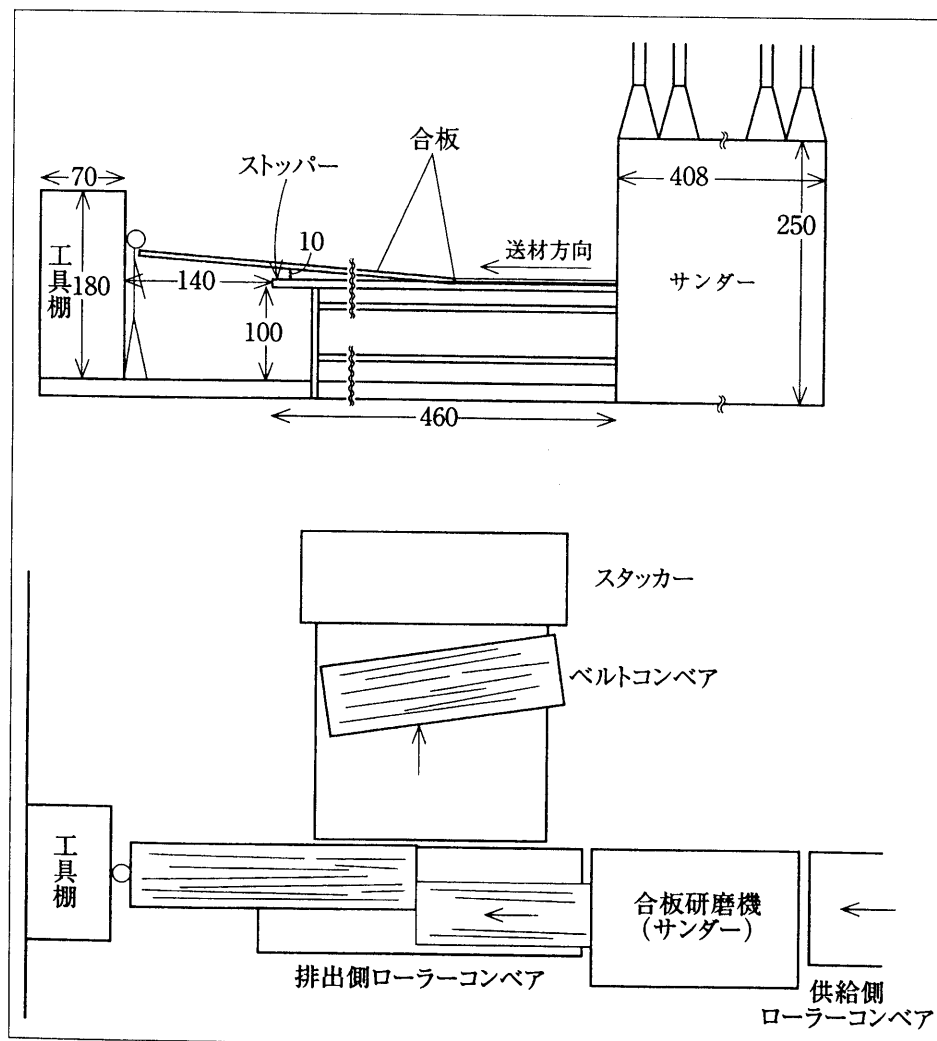

被災時の状況

